

# 災害事例報告（不休）

登録番号	20-028	登録日：2021年2月22日				
会社名	( 支部)	発生日時	2020年 1月21日 20時頃			
発生場所	矯正定盤					
被災者	氏名	A 氏	年齢	32歳	役職	一般
	直外区分	外注	勤務経験	25日	作業経験	13日
傷病名	打撲傷				休業日数	0日
災害の概要	矯正定盤にて、L形クレーン移動時クランプがロンジに入り込み、ロンジが落下して右足を挟んだ。				災害類型	④

災害状況	19:00	被災者は始業（TBM）ミーティング終了後、通常作業開始。 （保護具： 詳細は添付）
	20:05	被災者は、矯正定盤にてL形クレーンでロンジの重ね作業を行っていた。 （ロンジサイズ 10×320+16×100 L=19955mm 752kg） 重ね後、微調整のため東側クランプをはずし残り2点で微調整した。 西側端部の重ね位置を確認後クレーンを巻下げ、西側クランプを外し センタークランプを外した後、吊具が接触しない高さまで巻上げた。 （この時、東側クランプがフランジに入り東のみ吊り上がっていた。） 南側に横行かけた時、東側クランプが外れロンジ落下し右すねを挟まれた。
	20:40	搬送先病院にて検査開始（レントゲン）
	21:35	検査の結果打撲と診断（傷口消毒、痛み止め処方）

発生状況図・写真	<p style="text-align: center;">発生状況 写真 A</p> 	<p style="text-align: center;">被災場所位置関係</p> 	<p>保護具</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>安全帽子</td><td>0</td></tr> <tr><td>飛来防止めがね</td><td>0</td></tr> <tr><td>耳栓</td><td>0</td></tr> <tr><td>マスク</td><td>0</td></tr> <tr><td>手袋</td><td>厚長皮手袋</td></tr> <tr><td>安全靴</td><td>溶接用(耐熱) 甲プロテクター付</td></tr> <tr><td colspan="2">ノサック HR208 マジック甲プロNベルト付</td></tr> </table>	安全帽子	0	飛来防止めがね	0	耳栓	0	マスク	0	手袋	厚長皮手袋	安全靴	溶接用(耐熱) 甲プロテクター付	ノサック HR208 マジック甲プロNベルト付	
	安全帽子	0															
飛来防止めがね	0																
耳栓	0																
マスク	0																
手袋	厚長皮手袋																
安全靴	溶接用(耐熱) 甲プロテクター付																
ノサック HR208 マジック甲プロNベルト付																	
<p style="text-align: center;">被災図 再現写真 B</p> 	<p style="text-align: center;">北 ↑</p> 																

原因	①クレーン操作時、吊具の確認が出来ていない。 ②クレーン操作する位置が不適切であった。
----	--

対策	①② 全体ミーティングにて、作業の危険性について指導。 クレーン操作と玉掛け時の確認手順を指導。 クレーン玉掛け作業を現場監視の強化。
----	---

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ  
 ⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注)  網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。